



Persoonlijke beschermings- middelen

en beschermende kledij voor het verwijderen van asbest

Techniek van de eenvoudige handelingen
(bijlage VI.3-2.A van de Codex)



cohezio



Samen, omdat welzijn belangrijk is

De inhoud van de kit

- › Een overall met kap categorie III – type 5 en 6.
- › Kies een grotere maat dan je normale maat
- › Een paar handschoenen in nitril of neopreen.
Niet in poreus materiaal!
- › Een FFP3-halfgelaatsmasker is verplicht
(norm EN 149)
- › Een ruimzichtbril met indirecte ventilatie
(norm EN 166)
- › Een paar antislip overlaarzen, waterdicht en met
elastiek
- › Een conforme afvalzak met asbestlogo
- › Een rol plakband, 5 cm x 10 meter met
asbestmarkering voor het sluiten van de zak en het
fixeren van de verbindingen tussen de hulpstukken
en de overall
- › De bundel van Cohezio

Let er altijd op dat de PBM's en de beschermende kleding goed worden aangebracht en correct worden verwijderd. Besteed ook aandacht aan de andere risico's, zoals het vallen van een hoogte.

STOP! Niet opgeleid?

Niet aanraken!



a

**LET OP!
BEVAT
ASBEST**

Het inademen
van asbeststof
is gevaarlijk voor
de gezondheid

Volg de veiligheids-
instructies

Eenvoudige handelingen

4 preventiemaatregelen

1 De materialen fixeren

De materialen worden gefixeerd met een daarvoor speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te houden.

2 Meten

Het asbestgehalte in de lucht is niet hoger dan 0,01 vezel per cm^3 . Indien die concentratie wordt overschreden, wordt een andere techniek toegepast.

3 Zich beschermen

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een ademhalingstoestel dat filtreert met doelmatigheid P3.

4 Niet opgeleid, niet aanraken!

De werknemers hebben de specifieke opleiding bedoeld in afdeling 6 van boek VI, titel 3, hoofdstuk X van de Codex gevolgd.

Ik trek mijn uitrusting aan

1

Wegwerpoverall



2

**Laarzen
(of schoenen)
+ overschoenen**



De broekspijpen van de overall
komen over het schoeisel.

3

**FFP3-
wegwerpmasker**



4

**Ruimzichtbril
met indirecte ventilatie**



Masker en ruimzichtbril onder
de kap.

5

Kap




6

Handschoenen




Mouwen over de
handschoenen.

**Alle openingen sluiten
met plakband**

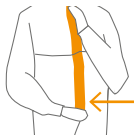

Ritssluiting

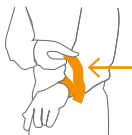

Uiteinden van de mouwen



Broekspijpen


Doe de test

Is je masker
goed geplaatst?


1



2

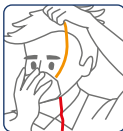


3

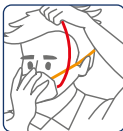

4



5

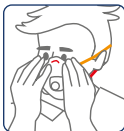

› **Luchtdichtheidstest**

Bedek het masker met een plastic film tussen de handen **5** en adem tegelijkertijd in. **Het masker moet hol worden.**

› **Positieve druktest**

Bedek de opening van de uitademventielen of bedek heel het oppervlak van het masker met beide handen (bij een masker zonder uitademventiel) en blaas een beetje lucht uit. **Het masker moet lichtjes bol gaan staan. Gebeurt dat niet, dan moet het masker worden aangepast en moet de test opnieuw worden gedaan.**

Ik trek mijn uitrusting uit

1

**Handschoenen en laarzen
schoonmaken met water**



Eventuele overschoenen
bevochtigen en uittrekken

2

**In de asbestzak
gooien**



Het schoonmaakvoorwerp
en de overschoenen erbij doen.

3

**De overall natsproeien
met water**



...en binnenstebuiten keren
bij het uittrekken.

4

**De overall in de
asbestzak plaatsen**



5

De bril afzetten en schoonmaken



Vervolgens de handschoenen uittrekken
en de instructies van de werkgever volgen.

6


Ten slotte het masker afzetten



...en in de asbestzak doen.

7


Onmiddellijk sluiten

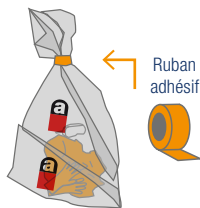

Tijdens de handeling: **niet inademen**
en de lucht niet uit de zak laten.

8

De afvalzak wegbrengen

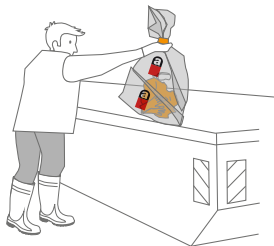

De zak met asbestafval
in de container plaatsen.

Volg nauwkeurig
de stappen!

Het inademen van asbeststof
**is gevaarlijk voor
de gezondheid!**





**Externe Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk**

Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel
T. +32 (0)2 533 74 11 • info@cohezio.be
www.cohezio.be